

## Genel süreç akış şeması

Treyler üreticisi veya treyler üreticilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda BPW, son kullanıcıyı resmi olarak bilgilendirir.

Araç servise gidene kadar yapılacak acil eylemler:  
a) Her gün disk üzerinde paslanma olup olmadığını kontrol edin (Tüm fren disk yüzeylerinde paslanma belirtisi var mı?).  
b) Sürüş sonunda her bir tekerlek poyrasında fark edilebilir sıcaklık farkları var mı?  
c) BPW bakım talimatlarında, 6 aylık periyotlarda uygulanması gereken, fren disk ve kaliper kızak boşluğu kontrolü yapılmalıdır.

Anormallik var mı?

Evet

Derhal kaliper kontrolü için servise gidin.

Hayır

Aks üretim tarihi 2019 ve 2020.

Aks üretim tarihi 2021.

Hemen Roll-test yapılmalıdır.

Frenler çalışıyor mu?

Hayır

Arızalı kaliperi değiştir.

Evet

Treyler çalışmaya devam edebilir.

Müşteri yaptırdığı roll-testten sonra, en geç 6 ay içinde fonksiyon testi için servisten randevu almalıdır.

Fonksiyon testi mümkün oldu mu?

Hayır

Maksimum 6 ay içinde roll-testi tekrarlayın.

Evet

BPW ECO Diskli römorklarda servis önlemini gerçekleştirin (bkz. Fonksiyonel kontrol süreci). Gerekir ise kaliperi değiştirin.

Bu araç için servis önlemi tamamlanmıştır.