

Plan de déroulement "processus global" de l'intervention de service à venir

Les constructeurs de véhicules, parfois BPW sur mandat des constructeurs de véhicules, écrivent officiellement aux propriétaires de véhicules

Mesure immédiate jusqu'à la date de la mesure d'entretien :
 a) Vérification quotidienne de l'absence de corrosion sur les disques de frein (des traces de corrosion sont-elles visibles sur la surface de friction de certains disques de frein ?)
 b) Des différences de température sensibles des différents moyeux de roue sont-elles visibles après la fin du trajet ?
 c) Respect des prescriptions d'entretien BPW semestrielles, contrôle du disque de frein et du guidage de l'étrier (jeu).

Des anomalies ?

Oui

Non

Visite immédiate à l'atelier pour le contrôle des freins

Production d'essieux 2019 et 2020

Production d'essieux en 2021

Banc d'essai de freinage au plus vite

Les freins vont bien ?

Non

Oui

Remplacement des freins concernés

Le véhicule continue à fonctionner

Au maximum 6 mois après la date du banc d'essai des freins, le propriétaire du véhicule convient d'un rendez-vous avec l'atelier en vue d'un contrôle de fonctionnement.

Date du test de fonctionnement possible ?

Non

Oui

Répétition du contrôle "banc d'essai de freinage" après 6 mois au plus tard

Mesure d'entretien des freins à disque de remorque BPW ECO Disc voir sous-processus "Contrôle du fonctionnement", si nécessaire, remplacement de l'étrier

L'intervention de service est terminée pour ce véhicule.