



The brands of the BPW Group:



NEWS Aftermarket

74942201f

AM01 / 2022



Rondelles ondulées optimisées pour les essieux directeurs - Références BPW 03.128.05.06.0 / 07.0 et 03.128.05.09.0 / 10.0

Depuis décembre 2021, BPW commercialise de nouvelles rondelles ondulées renforcées et optimisées, tant en première monte que dans le cadre de l'après-vente. De ce fait, il n'est plus possible de combiner des rondelles ondulées anciennes et nouvelles.

Afin d'éviter des appariements incorrects, les nouveaux kits de réparation **09.801.09.38.0** et **09.801.09.39.0** ont été créés pour l'introduction sur le marché de l'après-vente pour 03.128.05.09.0 et 03.128.05.10.0. Le kit de réparation 09.801.09.38.0 contient les rondelles ondulées optimisées et leurs composants de fixation pour un côté de l'essieu directeur, le kit de réparation 09.801.09.39.0 contient les composants pour réparer un essieu directeur complet.

Les rondelles ondulées doivent désormais toujours être remplacées par paire par côté d'essieu, mais il est possible de combiner les anciennes et les nouvelles rondelles ondulées par côté d'essieu.



Ancienne version des rondelles ondulées :

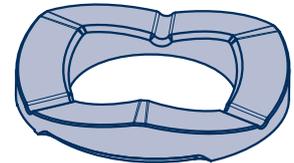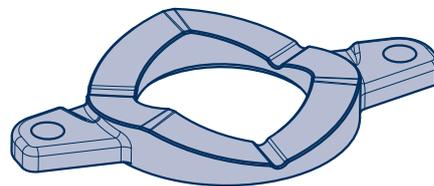

Forme ondulée aplatie

Creux renforcés

Nouvelles rondelles ondulées :
contour modifié

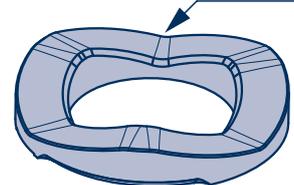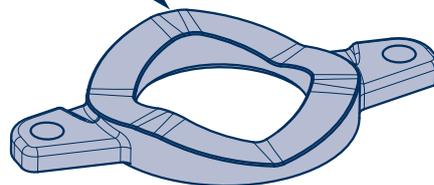

Suppression des espaces vides dans les surfaces de contact

Avec l'optimisation des rondelles ondulées susmentionnées et le remplacement individuel qui n'est plus autorisé, les rondelles ondulées 03.128.05.06.0 et 03.128.05.07.0 ont été bloquées simultanément et ne sont désormais plus disponibles individuellement !

Afin de garantir qu'il y aura toujours un remplacement par côté d'essieu à partir de maintenant, le nouveau kit de réparation **09.801.09.40.0** a été créé pour remplacer 03.128.05.06.0 et 03.128.05.07.0.

Les kits de réparation existants 09.801.02.35.0 / 09.801.02.37.0 et 09.801.08.46.0 sont maintenus jusqu'à nouvel ordre.

