



Die Marken der BPW Gruppe:



NEWS Aftermarket

74922201d

AM01 / 2022

Optimierte Wellendruckscheiben für Lenkachsen

- BPW Sachnummern 03.128.05.06.0 / 07.0 und 03.128.05.09.0 / 10.0


Seit Dezember 2021 führt BPW neue, verstärkte und optimierte Wellendruckscheiben in der Erstausrüstung als auch im Aftermarket ein. Hierdurch ist eine Mischverbauung von alten und neuen Wellendruckscheiben nicht mehr zulässig.

Um falsche Paarungen zu vermeiden, wurden für die Einführung im Aftermarket für 03.128.05.09.0 und 03.128.05.10.0 die neuen Reparatursätze **09.801.09.38.0** und **09.801.09.39.0** gebildet.

Der Reparatursatz 09.801.09.38.0 enthält die optimierten Wellendruckscheiben und deren Befestigungskomponenten für eine Seite der Lenkachse, der Reparatursatz 09.801.09.39.0 die Komponenten zur Reparatur einer kompletten Lenkachse.

Die Wellendruckscheiben müssen ab sofort immer paarweise pro Achsseite ausgetauscht werden, jedoch ist eine Mischverbauung der alten und neuen Wellendruckscheiben je Achsseite möglich.


Wellendruckscheiben alte Version:

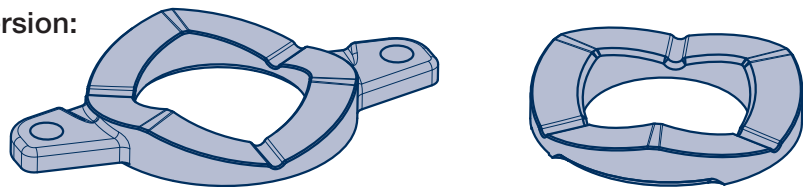

abgeflachte
Wellenform

verstärkte
Wellentäler

Wellendruckscheiben neu:
geänderte Kontur

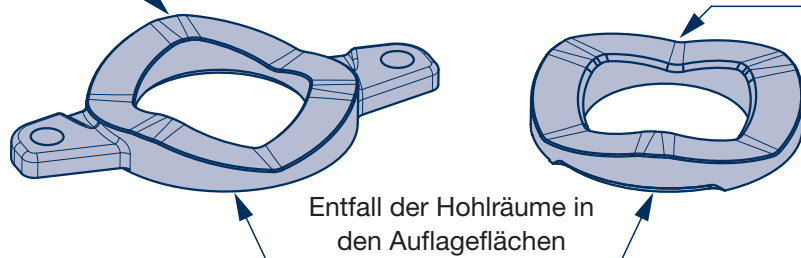

Entfall der Hohlräume in
den Auflageflächen

Mit Optimierung der o.g. Wellendruckscheiben und dem nicht mehr zulässigen Einzelaustausch wurden gleichzeitig die Wellendruckscheiben 03.128.05.06.0 und 03.128.05.07.0 gesperrt und sind ab sofort nicht mehr einzeln erhältlich!

Um zu gewährleisten, dass ab sofort immer ein achsseitiger Austausch erfolgt, wurde der neue Reparatursatz **09.801.09.40.0** als Ersatz für 03.128.05.06.0 und 03.128.05.07.0 angelegt.

Die bestehenden Reparatursätze 09.801.02.35.0 / 09.801.02.37.0 und 09.801.08.46.0 bleiben bis auf weiteres bestehen.

